

תאריך: ט"ו כסלו, תשע"ז  
15 דצמבר, 2016

לכבוד  
מוסא גרינברג  
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת

הנדון: דו"ח סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון

בתאריך 08/12/2016 נערך באתר הטמנה לפסולת עברון – סיור שוטף ע"י מיכל פינקין החתומה מטה.

**להלן ממצאי הסיור:**

1. נצפה נהג משאית שוטף אותה לאחר פריקתה בתא ההטמנה. השטיפה נעשתה על דרך לא אטומה בסמוך לכניסה לתא. משאית של חברת [REDACTED] ל.ז. [REDACTED]. שוחחתי עם הנהג ולדבריו לא הוסבר לו היכן ניתן לשטוף את המשאית. יש לציין כי בסיור קודם מיום 8.8.2016 נצפתה גם כן שטיפת משאית באזור ללא תשתיות אטומות. עליך לתדרך את כלל הנהגים לעניין שטיפת משאיות על גוף הפסולת בלבד - אבקש לקבל תיעוד לתדריך זה.
2. בעקבות הגשמים העזים שירדו לאחרונה נצפתה התחתרות מים עמוקה בקרקע הכיסוי של האתר הסגור. יש לפעול לסגירת התחתריות אלו למניעת חשיפת פסולת.
3. בריכת התשטיפים של האתר כמעט וריקה. יש להניח כי עיקר התשטיפים נאגר בתאי ההטמנה, מה עוד שלא בוצעה מדידה של עומד התשטיפים בתאים מעל לשנה. לאחרונה הותקנו מדי גובה חדשים לתשטיפים בכלל התאים. אבקש לקבל לידי מדידות עדכניות לגובה התשטיפים בכלל התאים.
4. יש להפסיק סחרור תשטיפים באזור שבו נהוג לסחרר אותם עקב היקוות בריכות תשטיפים על גוף הפסולת.
5. בתא ההטמנה החדש בהרחבה מונחת על הדפנות שכבת ניקוז של חול עם העלייה בגובה הפסולת. אבקש לקבל לידי חוות דעת מהנדס כי שכבה זו עומדת בדרישות מבחינת עובי ומוליכות הידראולית.
6. יריעות גיאוטקסטיל בתא ההטמנה - נצפה חיבור פתוח/ פרום בין שתי יריעות בדופן הדרומית - יש לתקן.
7. נראה כי יריעות הגיאוטקסטיל מקופלות בגבולות שכבת הניקוז וכי היא אינה מונחת על גבי יריעה. יכולתי להרים את קצה היריעה ביד.
8. לאור תחילת הטמנה בתא החדש, יש לעדכן את תכנית ניטור מי התהום והתוודך הבלתי רווי (במידת הצורך) ולהעביר את התייחסות רשות המים לנושא.

נא התייחסותך בתוך שבועיים.

בברכה,  
מיכל פינקין  
מפקחת על האתר

העתק:

דורית זיס, מנהלת המחוז  
ד"ר סיגל בלומנפלד, ממונת תשתיות מחוז צפון  
אחמד איברהים, מרכז בכיר פסולת ומחזור מחוז צפון  
חיים אלבז, מפקח משטרה ירוקה מחוז צפון  
עדי ליפשיץ, מרכזת פסולת מוצקה, מטה  
לורנס עמר, אי"ע גליל מערבי