

תאריך: כ"ג שבט תשע"ט
29/01/2019
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 19075170

לכבוד
יוסי לוי

מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

אזור תעשייה לב השרון (תנובות)

ת.ד. 68 כפר יונה, 40350.

ובדוא"ל: yossi@itb.co.il

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 24/01/2019

סימוכין: מכתב סיכום ביקור ודרישות לביצוע מתאריך 18/12/2018

1. בתאריך 24/01/2019 נערך סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ ת.ז. / ח.פ. 513743765, ב-מיצר להלן "העסק".
2. מטרת הסיור: בדיקת ביצוע הדרישות שנכתבו במכתבנו מתאריך 18/12/2018, אודות ביקור בעסק בתאריך 17/12/2018.
3. בסיום השתתפו: עדו סמילנסקי – מרכז בכיר סביבה חקלאית
דדי גופר – מנהל יח"ס גולן.
עובד אקו אנרגיה גולן
4. בדיקת ביצוע דרישות לביצוע שנכתבו במכתבנו מתאריך 18/12/2018:
 - א. לפני אישור הפעלה של המתקנים החדשים, ותנאי לאישור הפעלת המתקנים ברשיון העסק, נדרש להציג לח"מ מסמכים שמפרטים את הפעילות במבנים אלו, מאזן פסולת צפוי, תוספת תשטיפים, דייג'סטט ונגר מזוהם לטיפול אחסון ופיזור התוצרים. במאזן אחסון הדייג'סטט נדרש לחשב את התשטיפים שנוצרים ושייווצרו בשטחים התפעוליים. **לא בוצע, עד למועד זה!**
 - ב. לבדוק במערכת הניטור שבין 2 שכבות האיטום של מאגר מי התסנין, האם נמצאים תשטיפים. בעת הסיור רצינו לבצע את הבדיקה, אך [REDACTED] לא ידע היכן ממוקמת שוחת הביקורת או הפיאזומטרים לבדיקת דליפות מהמאגר. עליכם להודיע למשרדנו בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, על ממצאי הבדיקה. **לא בוצע, עד למועד זה!**
 - ג. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, להתקין מאצרה תקנית, מסביב למשאבה, למניעת גלישה נוספת מחוץ למאגר. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ביצוע המאצרה. **לא בוצע, עד למועד זה!**
 - ד. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לבצע את הפעולות הבאות: להתקין מאצרה תקנית, מסביב לדקנטר. לשאוב את מי התסנין שגלשו למאגר. לנקות את הבוצה למשטח הדייג'סטט המוצק. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ביצוע הפעולות הנדרשות. **לא בוצע, עד למועד זה!**

- ה. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לבצע בדיקות קרקע בעומק 30 ס"מ, 60 ס"מ, 90 ס"מ, ובדיקת רקע בשטח סמוך לא מזוהם. לשלילת זיהום קרקע. הבדיקות יבוצעו בנוכחות נציג יח"ס גולן או נציג המחוז. **לא בוצע, עד למועד זה!**
- ו. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לנקות את הדייג'סטט שהצטבר בשדה שצמוד למשטח אחסון הדייג'סטט המוצק ולמאגר מי התסנין. ראו מכתבי מתאריך 17/4/2018, פיזור מי תסנין בעודף. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ניקוי הדייג'סטט. **לא בוצע, עד למועד זה!**
- ז. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לפנות את חביות השמן המשומש לאתר מורשה. נדרש להציג קבלות לפינוי. **לא בוצע, עד למועד זה!**
5. בסיור נמצאו ליקויים נוספים:
- א. התנפחות היריעות שתועדה בסיור הקודם במאגר מי התסנין נעלמה. בשנת 2018 תועד חור ביריעות האיטום המאגר וכתוצאה מכך קיים חשש לדליפת שפכים בין היריעות. לא ברור מה גרם לירידת הבעות.
- ב. הופעל מבנה חדש לטיפול באשפה ביתית. בבטון המבנה ישנם חורים שדרכם זורמים תשטיפים לסביבה.
- ג. זבל עופות ליד בור הקליטה גולש, יחד עם תשטיפים לקרקע חשופה, ומצטבר לתשטיפים שנוזלים מהמבנה לטיפול באשפה ביתית.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
תמונה מס' 1: שלולית תשטיפים שגלשו מהדיקנטר.



צולמה על ידי עדו סמילנסקי בתאריך 24/01/2019

תמונה 2 : זרימת תשטיפים ממבנה לטיפול באשפה ביתי וממצבורי זבל העופות.



צולמה על ידי עדו סמילנסקי בתאריך 24/01/2019

תמונה 3 : לא נבנתה מאצרה למניעת גלישת מי תסנין מהמשאבות והצנרת.



צולמה על ידי עדו סמילנסקי בתאריך 24/01/2019

תמונה 4 : לא פונו חביות השמן המשומש.



צולמה על ידי עדו סמילנסקי בתאריך 24/01/2019

תמונה 5 :

שאריות אשפה ביתי בתוך מאצרה פתוחה. למרות שמבנה הטיפול באשפה החל לפעול, פסולת זו ממשיכה להירקב ללא טיפול, ולהדיף ריח צחנה.




צולמה על ידי עדו סמילנסקי בתאריך 24/01/2019

סיכום:

לא תוקנו הליקויים שנדרש העסק לתקן.
נתגלו ליקויים נוספים וחדשים בתפעול העסק.

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,

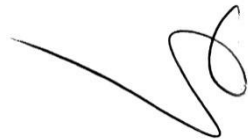

עדו סמילנסקי
מרכז בכיר סביבה חקלאית

העתקים:

דורית זיס- מנהלת מחוז צפון, כאן. (נ)
אבי רדעי – רא"ג סביבה חקלאית, ירושלים. (נ)
ד"ר סיגל בלומנפלד- ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
סאמר סאלח- ראש תחום פיקוח. , כאן. (נ)
דדי גופר - יחידה סביבתית גולן. (נ)
— מנהל תפעול, מתקן ביוגז אקו אנרגיה גולן. (נ)